

小张力耐张线夹的安装

(1) 组 件: U 型挂环、心型环、预绞丝



(2) 安装方法:

 <p>1、将 U 型挂环、心型环装配好。</p>	 <p>2、把 U 型挂环固定在挂点处。</p>
 <p>3、将预绞丝的一端穿过心型环。</p>	 <p>4、使预绞丝的两条腿与光缆平行，依照其上的色标位置在光缆上做个缠绕标识。</p>
 <p>5、将预绞丝的安装色标与光缆上第 4 步所做的缠绕标识对齐。先将预绞丝的一条腿从缠绕标识处开始缠绕 1~2 个节距。</p>	 <p>6、从缠绕标识开始，将其另一条腿同样缠绕 1~2 个节距。</p>
 <p>7、同时缠绕其双腿直至预绞丝的末端约 20~30cm 处。</p>	 <p>8、为了方便安装将预绞丝的末端约 20~30cm 的部分撕开分成几个更小的子束缠绕。</p>



9、确保所有预绞丝平整自然均匀的缠绕。



10、安装完毕。

说 明:

- 1、耐张线夹依光缆的外径，光缆额定抗拉强度（或档距）等具体情况选取型号。
- 2、耐张线夹的预绞丝在搬运安装过程中避免挤压，剧烈冲击等，以防预绞丝变形。
- 3、耐张线夹为配套组件，不得任意改变；光缆耐张线夹不准重复安装使用。
- 4、预绞丝的缠绕过程中要求徒手操作，不可使用任何工具，以免损伤光缆。
- 5、如有问题，请与本公司联系。