



杆用引下夹具的安装


组件：不锈钢带、滑块一套、橡胶夹一组、垫片。

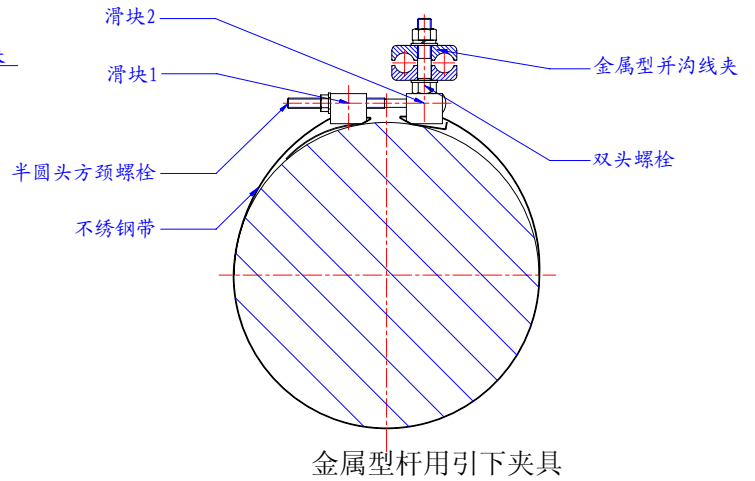

安装方法:

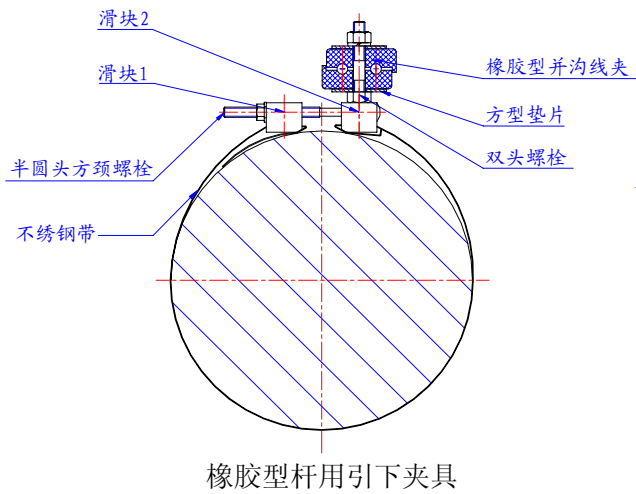


1、用卷尺测量出安装位置的杆的周长 L (mm), 并做好标记。

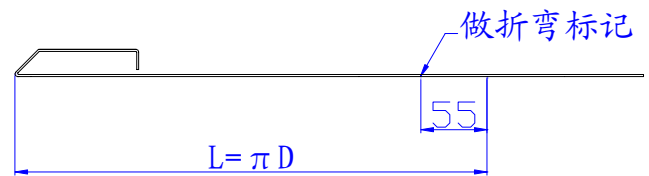

2、根据杆的周长 L mm, 在不锈钢带上量出 $L-55$ mm 的位置, 并做好标记。



3、取下滑块 1, 把不锈钢带从滑块 1 的无斜面端穿入。

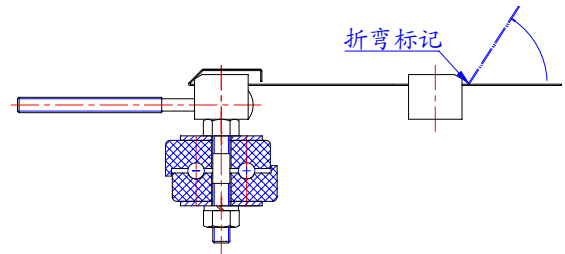

4、穿入滑块 1 后, 把不锈钢带从标记处折弯。



5、把不锈钢带折弯成滑块 1 斜面的角度。



6、穿入螺栓并带上螺母。



7、调整好光缆引下的位置，拧紧螺栓。



8、装上并沟线夹或橡胶夹，然后把光缆装入并沟线夹或橡胶夹拧紧螺母即可。安装完毕！

说明:

- 1、杆用引下夹具在搬运安装过程中避免挤压，剧烈冲击等，以防变形。
- 2、不锈钢带为配套组件，不得任意改变，不准多次反复安装使用，仅能在安装过程中可以拆卸一次再重新安装，即为永久性安装，不得再次拆卸使用。
- 3、如有问题，请与本公司联系。